







#### INTRODUCCIÓN

Gracias por haber adquirido el nuevo multímetro digital 1000V ONLEX. El multímetro está dotado de una pantalla LCD y opera con una batería 9V. Este multímetro es indicado para medir voltaje DC, corriente AC y DC, resistencia v teste de continuidad. El diseño con regulador confiere al multímetro una usabilidad optima e ergonómica. Recomendado para electricistas, técnicos de reparaciones y aficionados que necesiten un instrumento, fiable y siempre listo para ser utilizado.

#### **ESPECIFICACIONES GENERALES**

- Pantalla LCD 3 ½ pulgadas;
- Polaridad: Auto:

**DESCRIPCIÓN** 

**PINZAS** 

PRESIÓN

**TERMINAL COM** 

**TERMINAL** 

INPUT V/Ω

- Indicación de sobre-voltaje;
- Ratio de lectura: 3 veces por segundo;
- Indicación de batería baja: "LOBAT";
- Función HOLD: retener data;
- Funciona con batería 9V carbón-zinc o alcalina;
- Duración de la batería: 200 horas aprox. (pila alcalina) y 150 horas aprox. (pila carbon-zinc);
- Condiciones para operar (temperatura exterior): 0°C~50°C, <80% RH.
- Condiciones para almacenar (temperatura): -20°C~60°C,

#### <80% RH.

- Dimensiones: 230 x 70 x 27mm;
- Peso 310g aprox, con batería:
- Amplitud de apertura de las pinzas 50mm.

#### **ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS**

La precisión es ± (porcentaje de lectura + número de dígitos) a 23±5°C, <80%RH.

#### 1. CORRIENTE AC

RANGO	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN
200A	±(3%+5d)	±(3%+5d)
1000A	±(3%+5d)	1A

Respuesta frecuencia: 50~60Hz

#### 2. VOLTAJE DC

RANGO	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN
1000V	±(0,8%+2d)	1V

Input: 9MΩ

Protección máxima: 1000V DC

#### 3. VOLTAJE AC

RANGO	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN
750V	±(1,2%+4d)	1V

Respuesta frecuencia: 50~400Hz

Input: 9MΩ

Protección máxima: 750V AC rms

#### 4. RESISTENCIA

RANGO	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN
200Ω	±(1%+3d)	0.1Ω
20ΚΩ	±(1%+1d)	10Ω

Protección máxima: 250V DC / AC rms

#### **5. TESTE DE CONTINUIDAD**

RANGO	PRECISIÓN	RESOLUCIÓN
200Ω	±(1%+3d)	0.1Ω
20ΚΩ	±(1%+1d)	10Ω

**BOTÓN HOLD** 

REGULADOR

PANTALLA LCD

**CORREA** 

**TERMINAL** 

**EXTERNO** 

AISLAMIENTO







## **OPERACION**

#### 1- Medición de corriente AC

- a. Coloque el regulador en la posición ACA 1000A.
- b. Deie el HOLD suelto.
- c. Presione "PRESSURE" y apriete el cable. Si aprieta dos cables la medición será errónea.
- d. Para lecturas inferiores a 200A, gire el regulador hacia 200A para mejorar la resolución.
- e. Si se encuentra en un local oscuro, presione HOLD para poder leer los resultados en una ubicación iluminada.

## 2- Medición de voltaje AC y DC

- a. Coloque el regulador en la posición DCV 1000V o ACV 750V.
- b. Deje el HOLD suelto.
- c. Conecte el puntero rojo en " $V/\Omega$ " y el puntero negro en
- d. Conecte las pruebas en el circuito a ser testeado.

#### 3- Medición resistencia

- a. Coloque el regulador en la posición de resistencia.
- b. Deie el HOLD suelto.
- c. Conecte el puntero rojo en " $V/\Omega$ " y el puntero negro en "COM".
- d. Conecte las pruebas en el circuito a ser testeado.



e. Al chequear una resistencia asegúrese que el circuito no

# descargado.

tiene corriente y que el capacitador está totalmente

## 4- Teste de continuidad

- a. Coloque el regulador en la posición de 200Ω.
- b. Conecte el puntero rojo en " $V/\Omega$ " y el puntero negro en "COM".
- c. Para lecturas inferiores a  $100\Omega$  entre los dos punteros sonará un aviso.

#### 5- Medición de alta resistencia

- a. Coloque el regulador en la posición "EXTERNAL UNIT" (unidad externa) de  $20M\Omega$  o  $2000M\Omega$ .
- b. Conecte los tres punteros de teste en el panel frontal.
- c. Coloque el regulador y el regulador del accesorio externo en 2000MΩ separadamente.
- d. Conecte la resistencia con el terminal externo.
- e. Ponga en ON la unidad externa y presione el botón
- "PUSH", la luz se encenderá y empezará la lectura. Si la lectura es menor de  $19M\Omega$  regule separadamente ambos los reguladores hacia  $20M\Omega$ .

Si la luz de batería baia enciende tendrá de substituir la batería lo cuanto antes.



### **MANUTENCIÓN**

### 1. El multímetro es un instrumento de precisión electrónico. Evite golpes en el aparato.

#### Nota:

- a. No haga inputs de más de 1000VDC o 750Vrms.
- b. No haga inputs de voltaje en rangos de resistencia.
- c. Antes de substituir la batería, retire los punteros de los circuitos e ponga el aparato en OFF.

#### 2. Reemplazar la batería:

Si la pantalla LCD muestra "LOBAT", sustituya la batería con diligencia.





